


 **BLACK &
DECKER®**

www.blackanddecker.eu

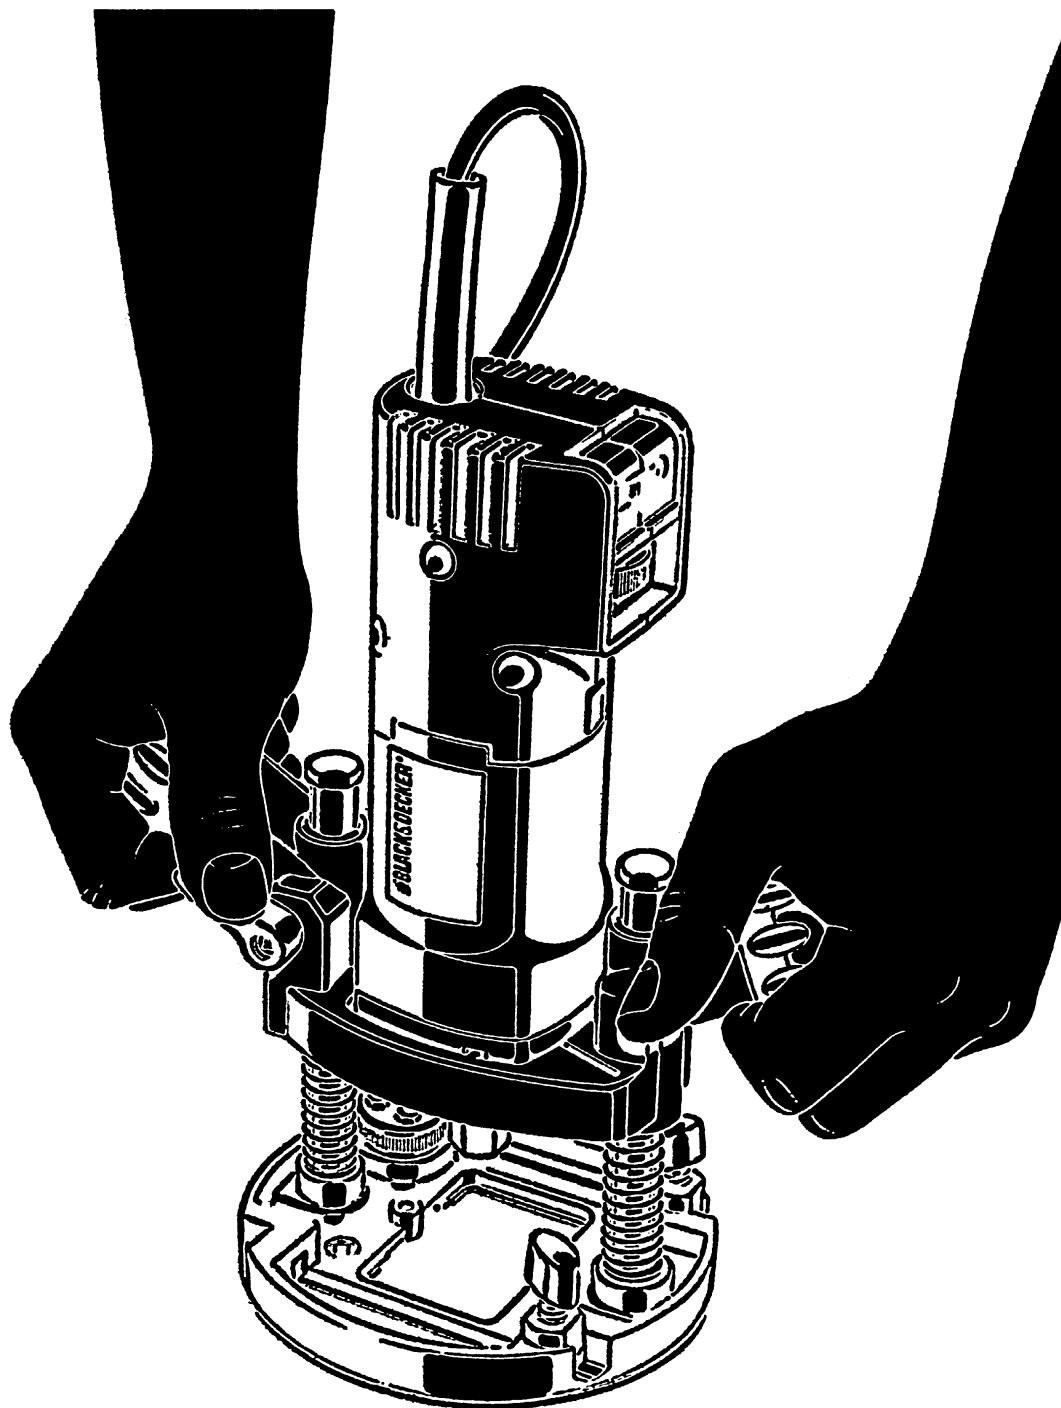

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.

511888-90 SK

KW800
KW800E

HORNÁ ZVISLÁ FRÉZA

KW800/KW800E

Blahoželáme!

Rozhodli ste sa pre elektrické náradie od firmy Black & Decker. Toto náradie pokračuje v dlhoročnej tradícii, ponúkať odborníkom iba vyspelé a mnohými testami osvedčené výrobky. Dlhoročné skúsenosti a plynulý vývoj dokázali, že firma Black & Decker je spoľahlivým partnerom všetkých domácich majstrov.

Technické údaje

Úroveň akustického tlaku vyhovuje normám EU. Ak sa vám táto úroveň zdá byť neuspokojivá, doporučujeme použiť primerané ochranné prostriedky pre váš sluch. Táto situácia nastáva, keď akustický tlak presiahne úroveň 85 dB (A).

	KW800	KW800E
Napätie (V)	230	230
Príkion (W)	710	800
Otáčky naprázdno/min	30 000	8 000 - 30 000


Poznámka: Táto užívateľská príručka zahŕňa viac katalógových čísel z tejto skupiny výrobkov. Pre upresnenie detailov sa odvolávame na údaje na obale, v ktorom bol váš stroj zabalený.

Popis

1. Hlavný spínač
2. Elektronické nastavenie otáčok (KW800E)
3. Vreteno s aretáciou
4. Upínacia matica
5. Zaisťovacia páka polohy
6. Trojpolohový hĺbkový doraz
7. Dorazová tyč
8. Zástrčný kľúč (na vybratie motora z rámu)
9. Krídlová skrutka
10. Adaptér na pripojenie vysávača
11. Šablónový vodič
12. Paralelný vodič
13. Stredový čap
14. Kopírovací prípravok
15. Dištančná vložka


Obsluha frézy

- Vložte do upínacej matice požadovanú frézu.
- Nastavte požadovanú hĺbku rezu.
- Nastavte vodič do požadovanej polohy.
- Prepnite hlavný spínač do polohy „I“.
- Stlačte frézu dolu a v tejto polohe ju zaistite.
- Opracovávajte polotovar.
- Povoľte zaisťovaciu páku a frézu uvoľnite.
- Prepnite hlavný spínač do polohy „0“.

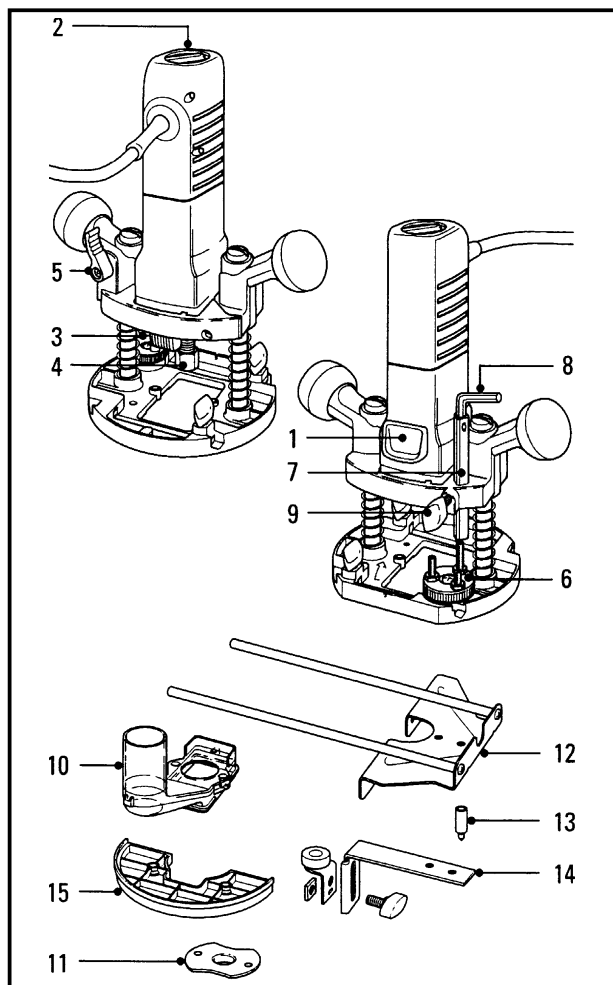


Montáž obrábacích fréz

Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, odpojte tak frézu od siete.

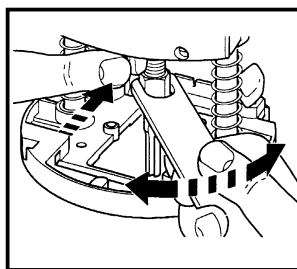


Ak je už fréza namontovaná, stlačte zaisťovacie tlačidlo vretena a povoľte upínaciu maticu pomocou kľúča dodaného v príslušenstve.

Vložte zvolenú frézu.

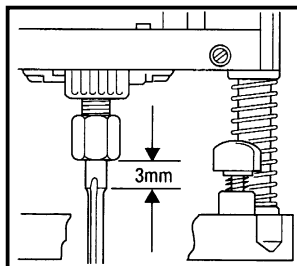

Uistite sa, či koniec drieku vyčnieva minimálne 3 mm. Stlačte zaisťovacie tlačidlo vretena a dotiahnite upínaciu maticu pomocou dodaného kľúča.

Nastavenie hĺbky rezu

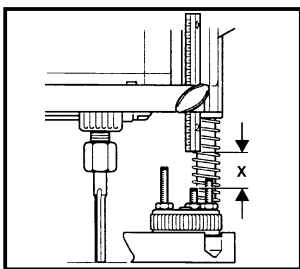


Hĺbka rezu je vzdialenosť (x) medzi trojpolohovým hĺbkovým dorazom a dorazovou tyčou. Každá fréza sa líši svojou dĺžkou a doraz umožňuje tri rôzne polohy. Na nastavenie hĺbky rezu použite jednu z nasledujúcich metód.


Použitie dreveného kolíka

Najbežnejšou metódou je použitie dreveného kolíka ako kalibru. Postupujte nasledovným spôsobom:

- Namontujte frézu.
- Povoľte krídlovú skrutku.
- Zatlačte zaistovacia páka smerom nahor.
- Stlačte frézu dolu, pokiaľ sa fréza nedotýka polotovaru.
- Pomocou zaistovacej páky zaistíte frézu v tejto polohe.

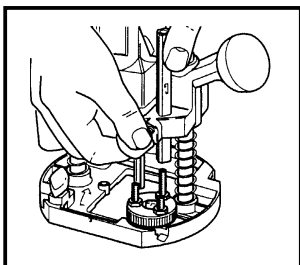

Vytiahnite hore dorazovú tyč.

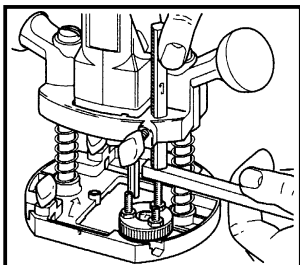

Vložte kúsok dreva rovnakej hrúbky ako je požadovaná hĺbka rezu medzi trojpolohovým hĺbkovým dorazom a dorazovou tyčou.

- Dotiahnite krídlovú skrutku.
- Vyberte kolík.
- Uvoľnite zaistovacia páka a presuňte frézu do pôvodnej polohy.
- Nastavte frézu do pracovnej polohy a prepnite hlavný spínač do polohy „I“.
- Stlačte frézu k polotovaru a pomocou zaistovacej páky ju zaistíte v tejto polohe.
- Prevedte požadovaný rez.


Použitie meradla

Postupujte nasledovným spôsobom:

- Namontujte požadovanú frézu.
- Povoľte krídlovú skrutku.
- Zatlačte zaistovacia páka hore.
- Stlačte frézu dolu, pokiaľ sa fréza nedotýka polotovaru.
- Pomocou zaistovacej páky zaistíte frézu v tejto polohe. Meradlo na dorazovej tyči teraz ukazuje východziu pozíciu. Táto východzia pozícia sa bude meniť v závislosti na použitej fréze.

- K východzej pozícii pripočítajte požadovanú hĺbku rezu. Napríklad, ak meradlo ukazuje 23 mm a požadovaná hĺbka rezu je 10 mm, správne nastavenie na meradle je $23 + 10 = 33$ mm. Ak meradlo ukazuje 46 mm a požadovaná hĺbka rezu je 5 mm, správne nastavenie na meradle je $46 + 5 = 51$ mm.
- Nastavte dorazovú tyč podľa vypočítanej hodnoty.
- Zaistíte dorazovú tyč krídlovou skrutkou.
- Uvoľnite zaistovacia páka a presuňte frézu do pôvodnej polohy.
- Nastavte frézu do pracovnej polohy a prepnite hlavný spínač do polohy „I“.
- Stlačte frézu k polotovaru a pomocou zaistovacej páky ju zaistíte v tejto polohe.
- Prevedte požadovaný rez.
- Dosiahnutie kvalitnejších výsledkov a predĺženie životnosti obrábacích fréz docielite prevádzaním viacnásobného frézovania miesto frézovania s veľkou hĺbkou rezu.

Jemné nastavenie pomocou trojpolohového hĺbkového dorazu

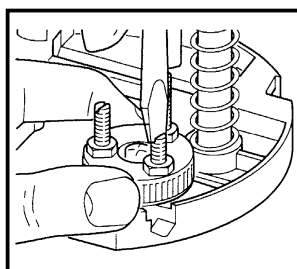


Po natočení trojpolohového hĺbkového dorazu do požadovanej polohy prevediete jeho jemné nastavenie pomocou skrutkovača na odpovedajúcej skrutke. Ak chcete previesť niekoľko rezov v rôznych hĺbkach

do toho istého materiálu, nastavte všetky tri skrutky na trojpolohovom hĺbkovom doraze.


Montáž vodiča

Vodič je vhodný na prevádzanie paralelných rezov alebo pri prevádzaní dekoratívnych rezov.

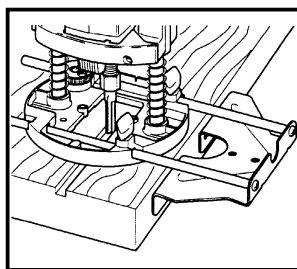

Vložte dve dodané skrutky do otvorov vo vodiči a zaskrutkujte ich do tyčí vybavených vnútorným zavítom. Obe tyče vložte do drážok v základnej doske vašej frézy. Nastavte vodič do požadovanej vzdialenosti a dotiahnite krídlové skrutky na základnej doske frézy.


Alternatívna metóda

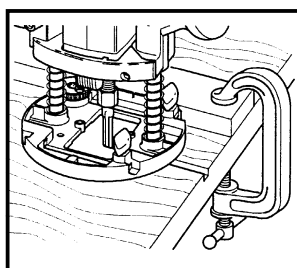

V prípade, že nemôžete použiť vodič, použite rovný kúsok dreveného hranolu prichyteného svorkou k polotovaru, ktorý vám posluží ako vodič.


Montáž adaptéru na pripojenie vysávača

Adaptér umožňuje pripojenie vysávača k vašej fréze a udržuje tak čistý pracovný priestor.

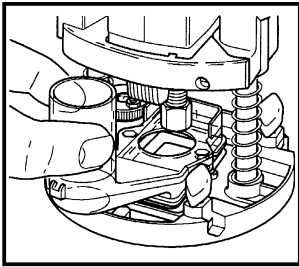


Umiestnite adaptér na základnú dosku frézy. Zospodu do otvorov v základnej doske vložte dve dodané skrutky. Z hornej strany adaptéra umiestnite na skrutky matice a riadne ich dotiahnite.


Montáž šablónového vodiča

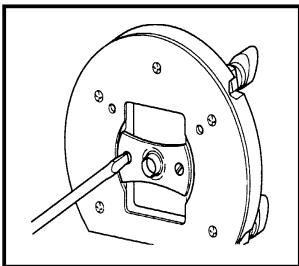

Použitie tohoto vodiča umožňuje vyrezať rôzne tvary podľa šablóny. Šablóna je pevne pripevnená k polotovaru. Fréza siaha pod šablónu, a tak opracováva polotovar podľa tvaru šablóny. Týmto spôsobom môžete opracovať veľké množstvo polotovarov rovnakého tvaru. Vodiacu šablónu pripevnite k základnej doske frézy pomocou dvoch dodaných skrutiek.

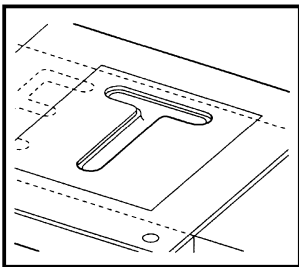


Elektronické nastavenie otáčok (KW800E)

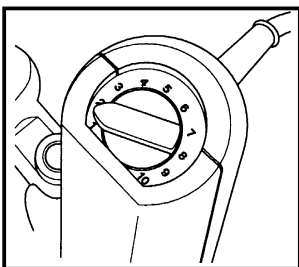


Elektronické nastavenie otáčok umožňuje nastaviť optimálne otáčky vzhľadom k priemeru frézy a k materiálu polotovaru. Toto nastavenie znižuje riziko vzplanutia polotovaru, hlavne pri priečných rezoch.

Použitie dištančnej vložky

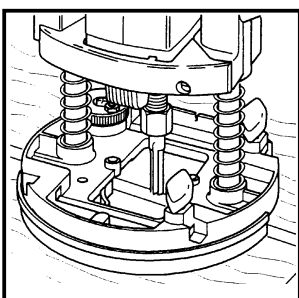

Dištančná vložka sa používa pri vytváraní vertikálnych profilov v dreve alebo vrstvených materiáloch. Pomocou dodaných skrutiek pripevnite dištančnú vložku k základnej doske frézy.

Použitie stredového čapu

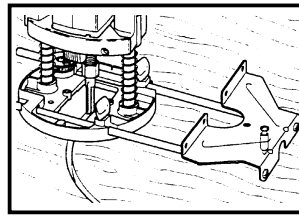


Stredový čap umožňuje použiť frézu na kruhové výrezy a zárezy alebo vytváranie kruhových vzorov. Pomocou dodanej skrutky pripevnite stredový čap k vodiču.

Použitie kopírovacieho prípravku

Použitie kopírovacieho prípravku umožňuje udržiavať rovnakú vzdialenosť pri prevádzaní rezu pozdĺž hrany nepravidelne tvarovaných polotovarov.

Montáž prípravku prevediete nasledovným spôsobom:

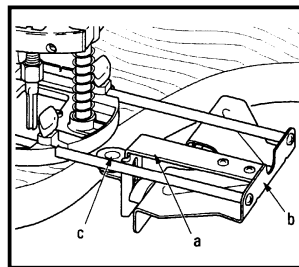

Pripevnite prípravok tvaru „L“ (a) k vodiču (b) pomocou dvoch dodaných skrutiek s maticami. Pomocou krídlovej skrutky pripevnite k prípravku „L“ vodiace koliesko. Posúvajte vodič k základnej doske frézy, pokiaľ sa koliesko nedotýka polotovaru.


Obrábacie frézy

Na zavedenie zaoblovacích, drážkovacích a multiprofilových fréz do polotovaru sa používajú guľičkové ložiská alebo vodiace čapy. Väčšina z nasledujúcich nožov je dostupná v dvoch rozdielnych triedach:

- Frézy z rýchlořeznej ocele na obrábanie mäkkého dreva.
- Frézy z tvrdého kovu na obrábanie tvrdého dreva, drevotriesky, plastov a hliníka.


Popis	Účel
Priama fréza	Žliabkovanie
Drážkovacia V-fréza	Zrážanie hrán, drážky a vyrezávanie písmen
Dlabacia fréza	Drážky, hranolové profily, a drážky na sklápacie spoje
Rybinová fréza	Rybinové drážky
Zaoblovacia fréza	Profily a drážky na sklápacie spoje
Profilová fréza „Ogee“	Profily
Drážkovacia fréza	Jednoduché drážky
Multiprofilová fréza	Vytváranie horizontálnych profilov v dreve alebo vrstvených materiáloch

Užitočné rady

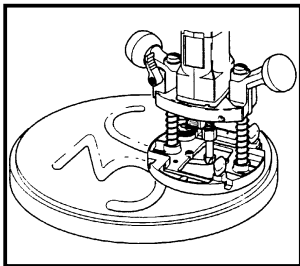

Vašu frézu môžete použiť i bez vodiča. Takto sa fréza využije pri tvorivej práci. Pri tejto činnosti prevádzajte iba mäkké rezy.

Obrábacie frézy sa otáčajú proti smeru otáčania hodinových ručičiek. Ak stojíte tvárou k výrobku, pohybujte frézou zľava doprava, čím zvýšite účinok frézovania.

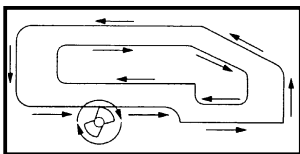

- Pri frézovaní vonkajších hrán pohybujte frézou proti smeru hodinových ručičiek. Pri frézovaní vnútorných hrán pohybujte frézou v opačnom smere.

Starostlivosť o nástroj

Pri práci na frézu príliš netlačte. Mohlo by tak dôjsť k prehriatiu. Ak k tomuto prípadu dôjde, nechajte frézu bežať dve minúty bez záťaže. Dbajte na to, aby boli vetracie otvory na motorovej skrini stále čisté.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Varovanie! Pri používaní elektrického náradia by mali byť vždy dodržované základné bezpečnostné opatrenia, ktoré znižujú riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom a riziko osobnej újmy. Skôr než začnete výrobok používať, prečítajte si riadne nasledujúce inštrukcie a príručku uschovajte.

Pravidlá bezpečnosti pri práci:

- **Udržujte čistotu na pracovnom priestore.** Neporiadok na pracovnom stole a v jeho okolí môže spôsobiť úraz.
- **Uvedomte si, v akom prostredí pracujete.** Chráňte nástroj pred dažďom, mokrom, nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí. Pracovný priestor majte vždy dobre osvetlený. Nepoužívajte nástroj tam, kde hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
- **Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom.** Vyvarujte sa telesnému kontaktu s uzemnenými predmetmi ako sú rúrky, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.
- **Udržujte deti mimo dosah.** Nedovoľte ostatným dotýkať sa nástroja alebo predlžovacieho kábla. Všetci, okrem obsluhy, by sa mali zdržovať mimo pracovného priestoru.
- **Uskladnenie nástroja.** Ak sa nástroj nepoužíva, mal by byť uložený na suchom, vyššom a uzamknutom mieste, mimo dosahu detí.
- **Nepreťažujte nástroj.** Nástroj bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak bude používaný v takom výkonnostnom rozsahu, pre aký bol určený.
- **Používajte správny nástroj.** Nepreťažujte malé nástroje alebo prídavné zariadenia pri práci, ktorá je určená pre výkonnejšie nástroje. Nepoužívajte nástroj na prácu, pre ktorú nebol určený, nepoužívajte napríklad kotúčovú pílu na rezanie hlavných vetví stromu alebo kladá na polien.
- **Vhodne sa obliekajte.** Nenoste príliš voľné oblečenie alebo šperky, ktoré by mohli byť zachytené o pohybujúce sa časti. Ak pracujete vonku, doporučujeme použiť gumené rukavice a protišmykovú obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú pokrývku hlavy.
- **Používajte ochranné okuliare.** Ak pracujete v prašnom prostredí alebo v uzatvorených priestoroch, používajte ochranný štít alebo masku proti prachu.
- **Pripojenie odsávacieho zariadenia.** Ak je nástroj vybavený zariadením na pripojenie odsávania alebo zberača prachu, riadne ho pripojte a používajte ho hlavne v uzatvorených priestoroch.
- **Nepoškodzujte napájací kábel.** Nikdy neprenášajte nástroj za napájací kábel. Kábel nikdy nevyťahujte zo zásuvky trhnutím alebo šklbnutím. Nevystavujte kábel vysokým teplotám, pôsobeniu oleja a dbajte na to, aby neprechádzal cez ostré hrany.
- **Upnite si polotovár.** Polotovár pripevnite pomocou svoriek alebo zveráku. Je to bezpečnejšie, než použitie ruky a umožňuje to obsluhovať nástroj oboma rukami.

- **Neprekážajte sami sebe.** Pri práci udržiajte vhodný a pevný postoj.
- **Prevádzajte starostlivú údržbu nástroja.** Udržiajte rezný nástroj ostrý a čistý, čo zaisťuje lepšiu a bezpečnejšiu prevádzku. Dodržujte termíny pravidelného mazania a inštrukcie na prevádzkanie výmien príslušenstva. Prevádzajte pravidelnú kontrolu napájacieho kábla a v prípade, jeho poškodenia ho vymeňte. Rukoväte nástroja udržiajte suché, čisté a neznečistené olejom alebo mazivami.
- **Odpojenie nástroja.** Nástroj odpojte zo siete vždy, keď ho nepoužívate, pri prevádzaní opravy alebo pri výmene príslušenstva ako sú píly, nože alebo frézy.
- **Odkladanie nastavovacích kľúčov a náradia.** Skôr, než nástroj zapnete, zvyknite si skontrolovať, či nie sú v blízkosti nástroja kľúče a nastavovacie náradie.
- **Zabráňte neúmyselnému spusteniu.** Neprenášajte nástroj zapojený v sieti s prstom na spínači. Uistite sa, či je spínač vypnutý, keď zapájate napájací kábel do siete.
- **Použitie vonkajšieho predlžovacieho kábla.** Ak nástroj používate vonku, používajte predlžovací kábel iba na vonkajšie použitie (tako označený).
- **Buďte stále pozorní.** Stále sledujte, čo robíte, premýšľajte, a ak ste unavení, prerušte prácu.
- **Kontrola poškodených častí.** Pred každým použitím nástroja by mali byť dôkladne skontrolované ochranné kryty alebo iné možné poškodené časti, z dôvodu zaistenia bezproblémovej prevádzky nástroja. Kontrola rotujúcich častí, voľne pohyblivých častí, výztuží a ostatných skupín môže ovplyvniť funkčnosť nástroja. Ochranné kryty alebo iné časti, ktoré sú poškodené, by mali byť riadne opravené alebo vymenené v značkových servisoch, ktoré sú uvedené v tejto príručke. Poškodené spínače nechajte vymeniť v značkových servisoch. Nástroj nepoužívajte, ak nezapína a nevypína hlavný spínač.
- **Varovanie!** Použitie iného než doporučeného príslušenstva alebo prídavného zariadenia uvedeného v tejto príručke, môže spôsobiť poranenie obsluhy.
- **Prevádzanie opráv zverte kvalifikovanej osobe.** Tento elektrický nástroj je vyrobený v zhode s platnými bezpečnostnými normami. Opravy môžu byť prevádzané iba kvalifikovanými osobami s použitím originálnych náhradných dielov. Nedodržanie tohoto postupu môže značne ohroziť užívateľa.

Tieto inštrukcie si uschovajte!

Dvojitá izolácia



Váš nástroj má dvojitú izoláciu. To znamená, že všetky vonkajšie kovové časti sú elektricky izolované od zdroja napätia. To je zaistené pomocou špeciálnych izolačných bariér umiestnených medzi mechanickými

a elektrickými súčasťami. Dvojitá izolácia znamená väčšiu elektrickú bezpečnosť a s jej pomocou sa vyhnete nevyhnutnému uzemneniu náradia.

Poznámka: Dvojitá izolácia nenahradzuje bežné bezpečnostné opatrenia pri práci s nástrojom. Systém izolácie zvyšuje ochranu v prípade poruchy elektrickej izolácie vnútri nástroja.

Elektrická bezpečnosť

Uistite sa, či sa napätie vo vašej sieti zhoduje s napätím udaným na výkonnostnom štítku nástroja. Nástroj je opatrený dvojžilovým káblom s vidlicou.

Predlžovacie káble

Do vzdialenosti 30 m sa môže použiť trojžilový predlžovací kábel bez toho, aby došlo k veľkým energickým stratám.

Poznámka: Predlžovací kábel by mal byť použitý len v prípadoch, keď je to navyhnutné. V prípade použitia nevhodného káblu hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak musíte elektrický kábel použiť, uistite sa, či je riadne izolovaný.

Ochrana životného prostredia



Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom.

Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.

Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniciach alebo v mieste nákupu výrobku.

Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker poskytuje spoločnosť Black & Decker možnosť recyklácie týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu, kde na vlastné náklady zaisťujú ich recykláciu a ekologické spracovanie.

Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com

Príslušenstvo

Výkon akéhokoľvek mechanického nástroja závisí na použitom príslušenstve. Príslušenstvo firmy Black & Decker sa vyrába vo vysokých akostných normách a je navrhnuté tak, aby zvýšilo výkon vášho nástroja. Zakúpením príslušenstva Black & Decker si zaistíte pre váš nástroj Black & Decker to najlepšie. Informácie o ďalšom dostupnom príslušenstve obdržíte u vášho najbližšieho predajcu alebo v značkovom servise Black & Decker.

ES Prehlásenie o zhode



KW800, KW800E

sa riadia normami 98/37/CE, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN61000.

Meraný akustický tlak	85,5 dB(A)
Meraný akustický výkon	98,5 dB(A)
Ruka / paža namerané vibrácie	< 2,5 m/s ²

Brian Cooke
riaditeľ vývoja
Black & Decker Ltd, Spennymoor,
County Durham,
DL 166JG United Kingdom
05-05-1999

Politika služieb zákazníkom

Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je náš najvyšší cieľ.

Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis Black & Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na najvyššej úrovni.

Záruka Black & Decker 2 roky

Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného výrobku Black&Decker.

Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom.

Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.

Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť Vám **2 ročnú záruku istoty**. Ak sa objavia akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja, ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne, podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja za nasledujúcich podmienok:

- Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym záručným listom Black & Decker a s dokladom o nákupe), do jedného z poverených servisných stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.
- Prístroj bol používaný iba s originálnym príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané ako vhodné na použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
- Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu.
- Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia spôsobené opotrebovaním.

Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky vykonávané prevedené opravy a vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče, hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy, brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja poškodené opotrebovaním.

Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne použitie.

Black & Decker

Stará Vajnorská cesta 8

831 04 Bratislava 3

Slovenská republika

Tel.: +421 2 446 38 121, 3

Fax: +421 2 446 38 122

www.blackanddecker.sk

www.dewalt.sk

informacie@blackanddecker.sk

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

02/2007

BLACK & DECKER

Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk

Fax: 00421 2 446 38 122

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Fax: 00421 33 551 26 24

BAND SERVIS

Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.: 00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk

BLACK & DECKER


Kláštorského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.: 00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz

Fax: 00420 2 417 70 204

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Fax: 00420 577 008 559

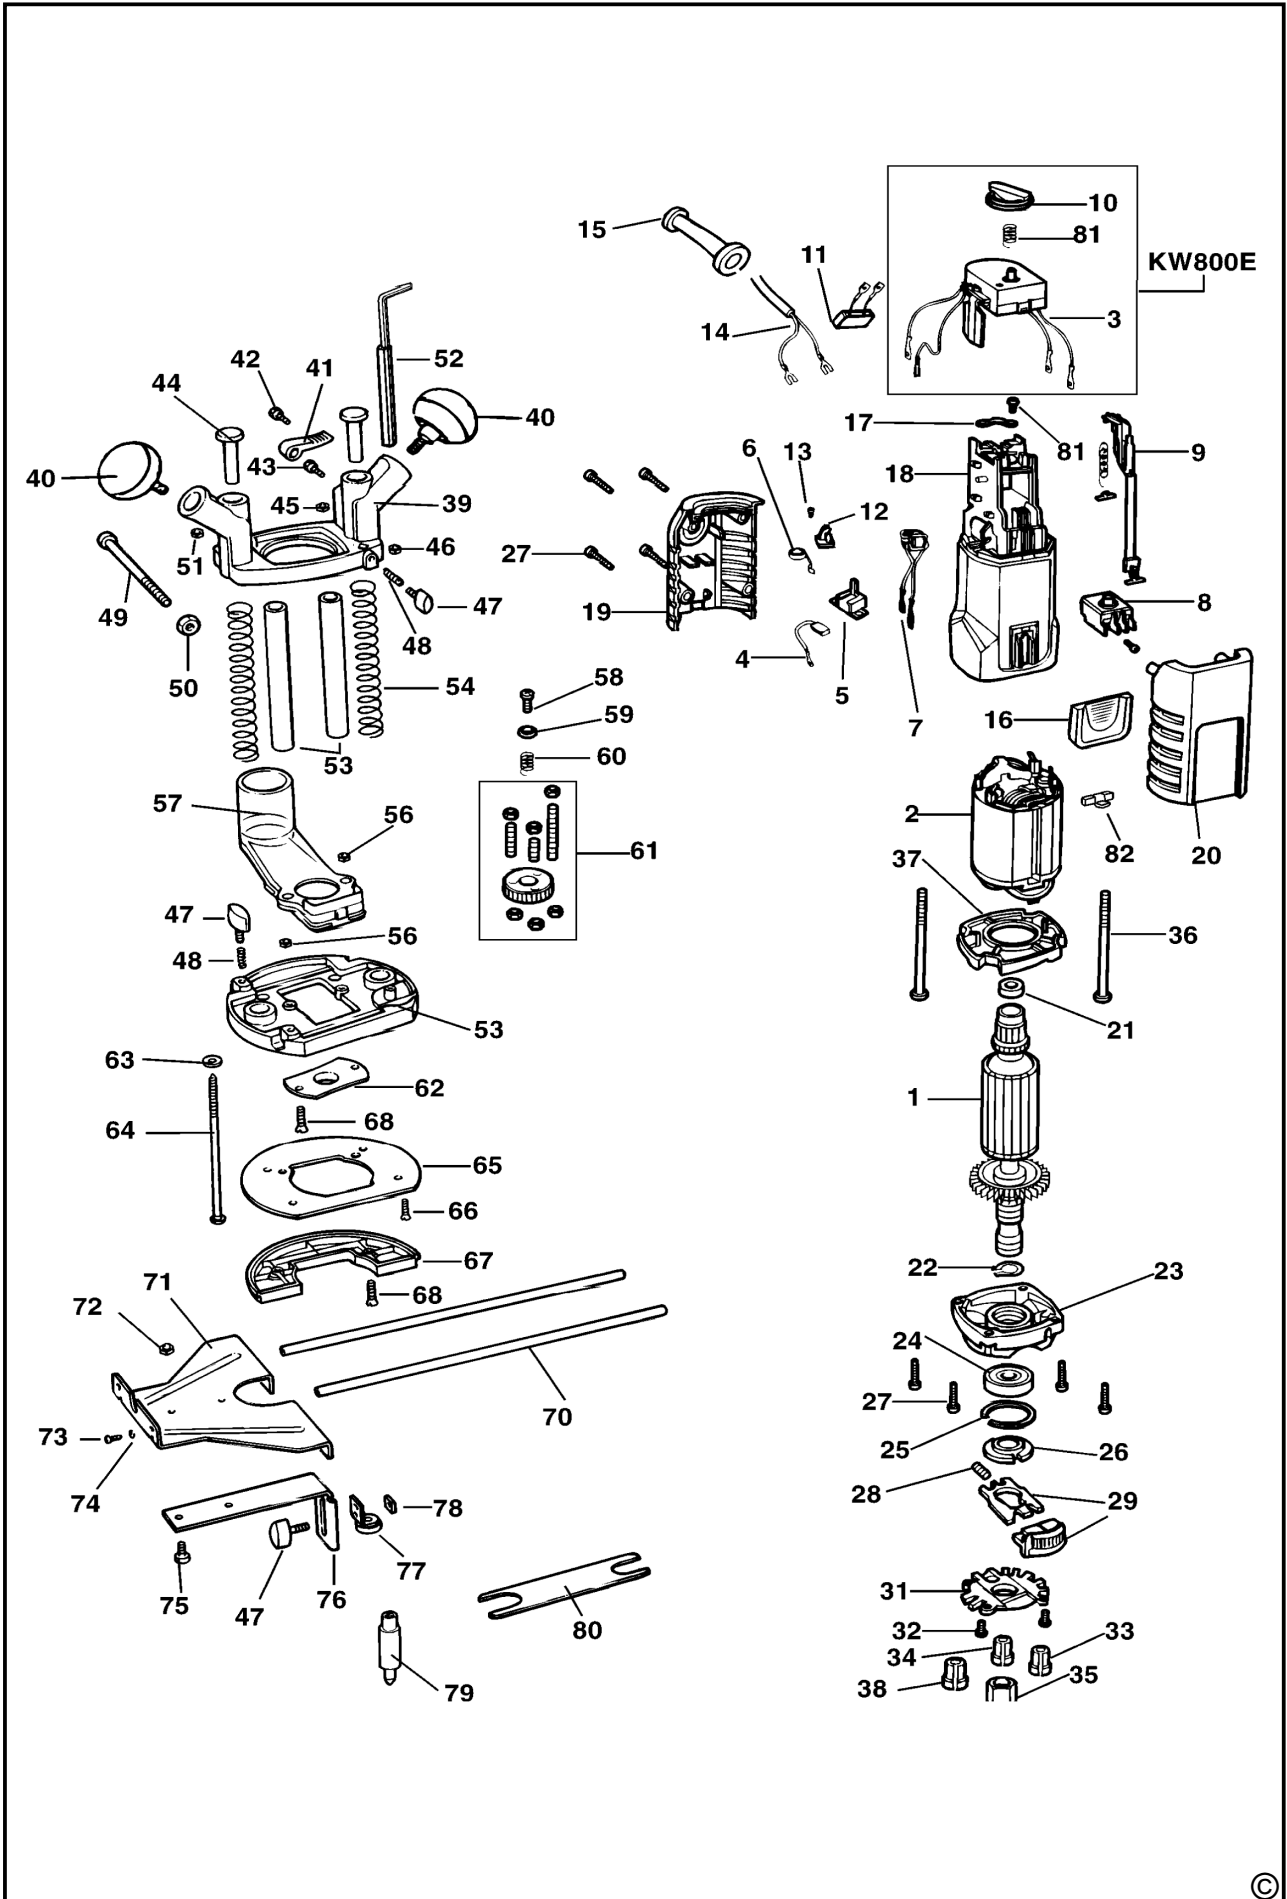

CZ ZÁRUČNÍ LIST

PL KARTA GWARANCYJNA

H JÓTÁLLÁSI JEGY

SK ZÁRUČNÝ LIST



**BLACK &
DECKER**[®]

CZ měsíců
H hónap

24

PL miesiące
SK mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecset Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis